

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



11 Numéro de publication:

0 553 584 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 92403576.9

(51) Int. Cl.5: F16D 3/41

② Date de dépôt: 29.12.92

3 Priorité: 31.01.92 FR 9201122

Date de publication de la demande: 04.08.93 Bulletin 93/31

Etats contractants désignés:
CH DE ES GB IT LI NL SE


Demandeur: NADELLA 61 route de Foecy F-18102 Vierzon(FR)

inventeur: Labedan, Jean-Denis Le Grand Moutet, Route de Saint Fiorent F-18000 Bourges(FR)

Mandataire: Mestre, Jean et al c/o CABINET LAVOIX 2, place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cédex 09 (FR)

- Douille en cuvette perfectionnée pour roulement radial et son application à un joint de cardan.
- De La douille en cuvette métallique traitée pour roulement radial à éléments roulants cylindriques est constituée d'un corps (10) avec une paroi extérieure (101) destinée à être placée dans un logement et une paroi intérieure (102) destinée à servir de chemin de roulement extérieur à des éléments roulants ainsi que d'un fond (20) muni d'une nervure (21) périphérique annulaire et d'un appui (22) central avec une face extérieure (221) en retrait et une face intérieure (222) en saillie, et elle présente une couronne (23) intermédiaire qui est située entre la nervure (21) et l'appui (22) et qui est recuite localement.

Application aux joints de cardan notamment pour direction d'automobile.

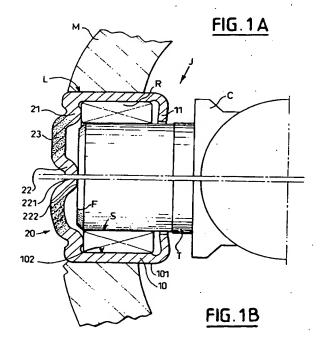

10

20

25

35

40

50

55

La présente invention concerne les coussinets éléments roulants cylindriques et, plus particulièrement, une douille perfectionnée en cuvette pour roulement radial à éléments roulants cylindriques qui trouve une application notamment pour des joints de cardan utilisés, par exemple, pour les colonnes de direction d'automobiles.

Comme on le sait, le montage des croisillons dans les mâchoires d'un joint de cardan se fait, habituellement, à l'aide de coussinets ou de roulements radiaux à éléments roulants cylindriques interposés entre les tourillons des croisillons et les alésages ou logements des mâchoires.

Il est connu que le bon fonctionnement d'un joint de cardan résulte en particulier d'un montage du croisillon dans les mâchoires pratiquement exempt de tout jeu axial relatif entre les tourillons des croisillons et les logements de chaque mâchoire. En particulier, lorsqu'on équipe un tel joint de cardan de coussinets ou roulements radiaux qui comprennent une douille ou similaire en cuvette à fond fermé, tout jeu axial entre la tranche d'extrémité d'un tourillon de croisillon et le fond en vis-àvis de la douille en cuvette est préjudiciable. En effet, un tel jeu est générateur de bruits de fonctionnement par exemple par claquement ou produit des oscillations longitudinales habituellement appelées "pompage" qui donnent au croisillon ,et donc à l'autre mâchoire qu'il porte, une position décalée par rapport à la position théorique qui assure un centrage correct; une telle position décalée nuit donc à l'équilibrage dynamique de l'arbre relié à cette autre mâchoire qui se décale. Tout ceci nuit aussi à l'étanchéité des coussinets ou roulements radiaux.

Pour tenter de remédier à ce type de difficultés, diverses solutions ont été imaginées.

On a proposé de faire en sorte que la douille ou coussinet soit soumise à une précontrainte axiale selon l'axe des tourillons des croisillons du joint de cardan. Pour exercer cette précontrainte, on a proposé d'appliquer le fond de la douille contre la tranche du tourillon en utilisant l'élasticité du joint d'étanchéité intercalé entre le tourillon et la douille à l'extrémité de celle-ci opposée au fond. On a aussi proposé d'utiliser la déformation élastique du fond d'une telle douille appliqué directement au contact contre la tranche du tourillon. On a aussi proposé d'utiliser une pièce intermédiaire plus ou moins élastique ou plastique interposée entre le fond de la douille et la tranche du tourillon. On a aussi proposé de déformer le fond de la douille audelà de sa limite élastique pour le déformer plastiquement et mettre en oeuvre l'élasticité résiduelle.

Des exemples de ces types de solutions sont, par exemple, exposés dans les documents FR 2 203 462, 2 231 261, 2 242 003, 2 459 899.

Toutefois, aucune de ces solutions n'est totalement satisfaisante soit pour des raisons de coût, soit pour des raisons de difficultés de mise en oeuvre technique. En particulier, pour la solution qui fait appel à une déformation plastique au-delà de la limite élastique afin de tirer partie de l'élasticité résiduelle, la mise en oeuvre utilise habituellement un poinçon unique pour (1) produire la déformation plastique du fond de la douille, (2) placer la douille dans son logement et (3) sertir la douille sur la mâchoire.

Le but de l'invention est de résoudre notamment les difficultés brièvement rappelées à l'aide d'une douille perfectionnée en cuvette pour coussinet ou roulement radial à éléments roulants cylindriques utilisables, notamment, pour les paliers des croisillons de joints de cardan, par exemple pour colonnes de direction d'automobile.

L'invention a pour objet une douille en cuvette métallique traitée constituée, entre autres, d'un corps avec une paroi extérieure destinée à être placée dans un logement et une paroi intérieure destinée à servir de chemin de roulement extérieur à des éléments roulants cylindriques, d'un fond muni d'une nervure périphérique annulaire et d'un appui central avec une face extérieure en retrait et une face intérieure en saillie. Cette douille faite en métal traité est remarquable en ce qu'elle comprend une couronne intermédiaire située entre nervure et appui et en ce que cette couronne est recuite localement.

L'invention a aussi pour objet l'application d'une telle douille pour le montage des croisillons dans les mâchoires d'un joint de cardan, notamment pour direction d'automobile.

D'autres caractéristiques de l'invention ressortiront de la lecture de la description et des revendications qui suivent ainsi que de l'examen du dessin annexé, donné seulement à titre d'exemple, où :

- les Figures 1A et 1B illustrent en demi-coupes méridiennes partielles une douille perfectionnée selon l'invention en cours de montage et en fin de montage; et
- les Figures 2A et 2B sont des vues analogues à celles de la Figure 1 d'une autre variante d'exécution.

Les coussinets ou roulements à éléments roulants cylindriques utilisés notamment pour le montage des croisillons dans les mâchoires des joints de cardan étant bien connus dans la technique, de même que leur utilisation notamment pour les colonnes de direction d'automobiles étant bien connus dans la technique, on ne décrira dans ce qui suit que ce qui concerne directement ou indirectement l'invention. Pour le surplus, l'homme du métier considéré puisera dans les solutions classiques courantes à sa disposition pour faire face aux problèmes particuliers auxquels il est confronté. 10

15

30

35

Dans ce qui suit, un même numéro de référence identifie toujours un même élément homologue, quel que soit le mode de réalisation ou sa variante d'exécution.

Pour la commodité de l'exposé, on décrira successivement chacun des constituants de l'invention avant d'en exposer la construction et la mise en oeuvre éventuellement.

Dans ce qui suit, on décrit une douille en cuvette selon l'invention dans son application à un coussinet ou roulement radial à éléments roulants cylindriques pour un joint de cardan J qui comprend des mâchoires M avec des logements L destinés à recevoir des tourillons T d'un croisillon C

Comme il est connu, le croisillon d'un tel cardan est monté dans chaque mâchoire à l'aide d'un coussinet ou roulement radial à éléments roulants cylindriques R, rouleaux ou aiguilles, interposé entre chaque tourillon et le logement ou alésage de la mâchoire correspondante.

Un tel coussinet ou roulement comprend, essentiellement, une douille en cuvette fermée faite d'un corps latéral 10 et d'un fond 20.

Le corps 10 comprend une paroi extérieure 101 destinée à être engagée dans un logement ou alésage L d'une mâchoire M et une paroi intérieure 102 destinée à servir de chemin de roulement extérieur à des éléments roulants cylindriques R tels que des aiguilles ou des rouleaux. Le chemin de roulement intérieur de ces éléments roulants est habituellement constitué directement par la surface extérieure S du tourillon.

De préférence, le corps 10 présente à son extrémité opposée au fond 20 un rebord 11 radial centripète. Ce rebord permet de retenir axialement les éléments roulants dans la douille.

Le fond 20 est muni d'une nervure 21 périphérique annulaire proche du corps et d'un appui 22 central disposé de manière à se trouver sur l'axe du tourillon. Cet appui central 22 a une face 221 extérieure en retrait ou en dépression par rapport à l'extérieur, et une face 222 intérieure en saillie ou en dôme vers l'intérieur, comme illustré.

Comme il est classique, une telle douille est faite en tôle métallique mince qui est mise en forme par toute technique classique par exemple d'emboutissage et de roulage et qui est traitée par exemple par cémentation ou par carbonitruration afin de lui conférer la dureté requise. On ne s'y étendra pas plus longuement.

Selon l'invention, cette douille présente une couronne 23 intermédiaire qui est située entre la nervure 21 et l'appui 22 et qui a subi un recuit localisé afin d'y créer un gradient de dureté.

Comme on le voit, la face intérieure 222 en saillie en dôme présente un plateau 223 sommital qui, de préférence, n'est pas lisse et est par exem-

ple strié, gaufré ou autrement configuré. Cette zone gaufrée ou alvéolée est destinée à servir de réserve de lubrifiant.

Selon l'invention qu'il soit lisse (Figure 1) ou qu'il ne soit pas lisse (Figure 2), le plateau sommital 223 de la face intérieure 222 en dôme de l'appui central 22 reste traîté et conserve une certaine dureté et de préférence sa dureté initiale d'avant le recuit.

Selon une variante d'exécution, la face extérieure 221 de l'appui central 22 est recuite superficiellement pour former en quelque sorte une pastille qui, s'il y a lieu, rejoint radialement la couronne intermédiaire 23 elle aussi recuite. On comprend donc que l'appui central reste traité au moins partiellement.

La mise en place d'une telle douille se fait à l'aide d'un poinçon creux, avec un dégagement central, qui prend appui sur la nervure 21 qui sert d'épaulement. On enfonce alors la douille avec tout ce dont elle est munie, par exemple les éléments roulants éventuellement retenus par une cage, pour que la face intérieure 222 en dôme prenne appui sur la tranche F d'extrémité du tourillon. Du fait de la présence de la couronne intermédiaire recuite, le fond de la douille fléchit en partie de manière permanente et ceci permet d'assurer la précontrainte finale en observant que l'appui central, lui, ne se déforme pas car étant ou restant traité au moins vers l'intérieur.

On choisit pour matériau de la douille une tôle en ST4 (norme DIN) ou en F14 (norme AFNOR) et on adopte par exemple pour les parties traitées une dureté minimale en surface de 500 HV et de préférence de l'ordre de 710 à 810 HV, et pour les parties recuites une dureté d'environ 450 HV5.

On notera que grâce au gradient de dureté ainsi créé, on obtient une déformation plastique avec un fluage local du fond dont la limite élastique est dépassée et dont le recuit abaisse la valeur et retarde l'apparition éventuelle de criques.

Tout déplacement axial éventuel du tourillon relativement à la mâchoire est pratiquement éliminé par l'existence de la précontrainte et de la rigidité ainsi obtenues.

On notera aussi que la face intérieure du plateau sommital de l'appui central qui repose contre la tranche d'extrémité d'un tourillon, est traitée ce qui évite ou retarde son usure au cours du fonctionnement.

La configuration de l'outil est telle, qu'en fin de course, il assure le sertissage, si besoin est, de la douille dans la mâchoire, comme il est classique et illustré.

On voit donc que grâce à l'invention, on a pu s'affranchir de l'utilisation d'une pièce intermédiaire entre le fond de la douille et la tranche du tourillon du croisillon, tout en opérant dans des conditions

50

55

10

15

25

30

35

industrielles qui permettent d'obtenir une précontrainte sans avoir recours à des usinages précis et une mise en oeuvre délicate à l'aide d'un outillage spécifique.

On comprend tout l'intérêt de l'invention, en particulier pour les joints de cardan utilisés notamment pour les colonnes de direction d'automobiles.

Revendications


- 1. Douille en cuvette métallique traitée pour roulement radial à éléments roulants cylindriques
 constituée d'un corps (10) avec une paroi extérieure (101) destinée à être placée dans un
 logement et une paroi intérieure (102) destinée
 à servir de chemin de roulement extérieur à
 des éléments roulants ainsi que d'un fond (20)
 muni d'une nervure (21) périphérique annulaire
 et d'un appui (22) central avec une face extérieure (221) en retrait et une face intérieure
 (222) en saillie, caractérisée en ce qu'elle présente une couronne (23) intermédiaire qui est
 située entre la nervure (21) et l'appui (22) et
 qui est recuite localement.
- Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce que la face intérieure (222) présente un plateau (223) sommital traité au moins partiellement non recuit.
- Douille selon la revendication 2, caractérisée en ce que le plateau sommital (223) est non lisse.
- Douille selon la revendication 3, caractérisée en ce que le plateau sommital (223) est gaufré.
- Douille selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la face extérieure (221) en retrait est recuite superficiellement.
- Douille selon la revendication 5, caractérisée en ce que la face extérieure (221) en retrait est recuite superficiellement pour former une pastille centrale qui rejoint radialement la couronne intermédiaire (23).
- Douille selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu'elle est traitée par cémentation voire par carbonitruration.
- 8. Douille conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le corps (10) présente à son extrémité opposée au fond (20) un rebord (11) radial centripète.


- Application d'une douille conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle est utilisée pour le montage des croisillons dans les mâchoires des joints de cardan.
- Application selon la revendication 9, caractérisée en ce que ce joint de cardan est un joint de direction d'automobile.

4

50

55

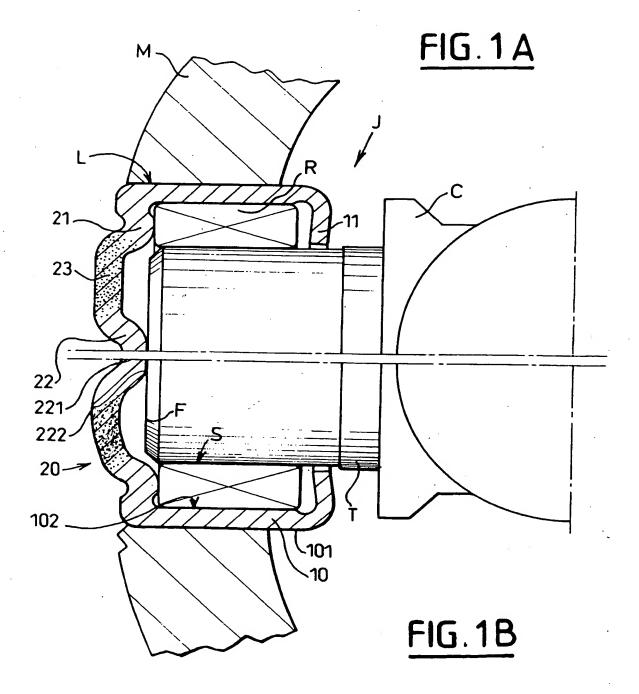

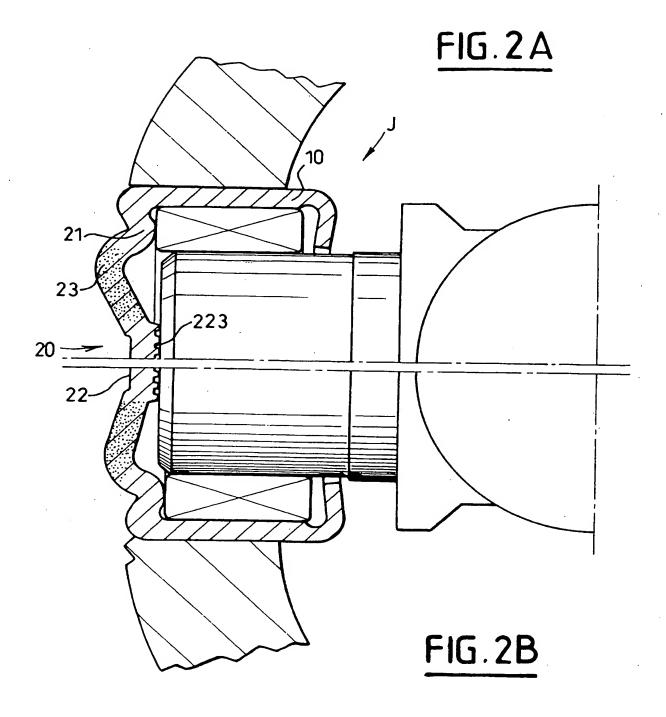



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 92 40 3576

atégorie		vec indication, en cas de be s pertinentes	soin, Revendica		SSEMENT DE LA MANDE (Int. Cl.5)
K	PATENT ABSTRACTS vol. 4, no. 33 (1 & JP-A-55 006 040 Janvier 1980 * abrégé *	1-003)(515) 21 Ma	1-4,6, 17	8, F16D	3/41
′			10		
	DE-B-2 947 395 (0 * le document en		10		
	DE-B-1 021 211 (S		1-3,5, 9	6,	
	* DE-U-8 714 948 (S	 KF)	1,2,6, 8,10	9	
	FR-A-1 585 955 (P * le document en		8,10 9		
	FR-A-2 242 003 (P * page 4, ligne 2		gure 5 * 1,9		LINES TECHNIQUE HERCHES (Ibt. CL5
İ		•			
	·				·
	0				
	sent rapport a été établi pour				
LA HAYE Date of achievement LA HAYE 05 AVRI				BALDW]	N D.R.
X : parti Y : parti	ATEGORIE DES DOCUMENT culièrement pertinent à lui seul culièrement pertinent en combina document de la même catégorie	. E: ison avec un D:	théorie ou principe à la base d document de brevet antérieur, date de dépôt ou après cette d cité dans la demande cité pour d'autres raisons	mais publié à	la .

RNSDOCID- -ED

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.